




CIMENTACIÓN

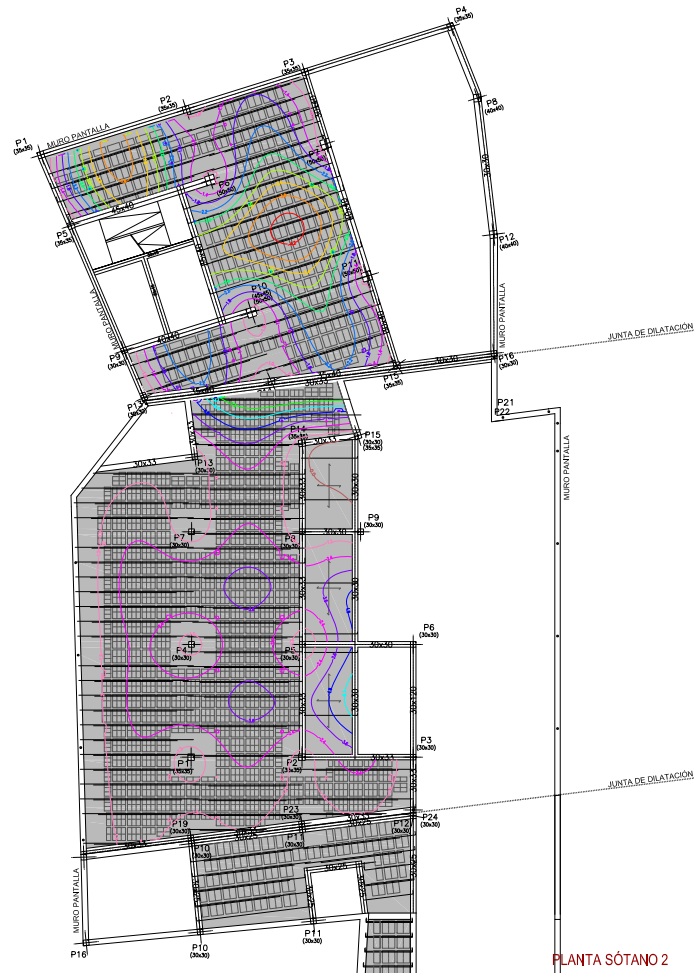

PLANTA SÓTANO 2

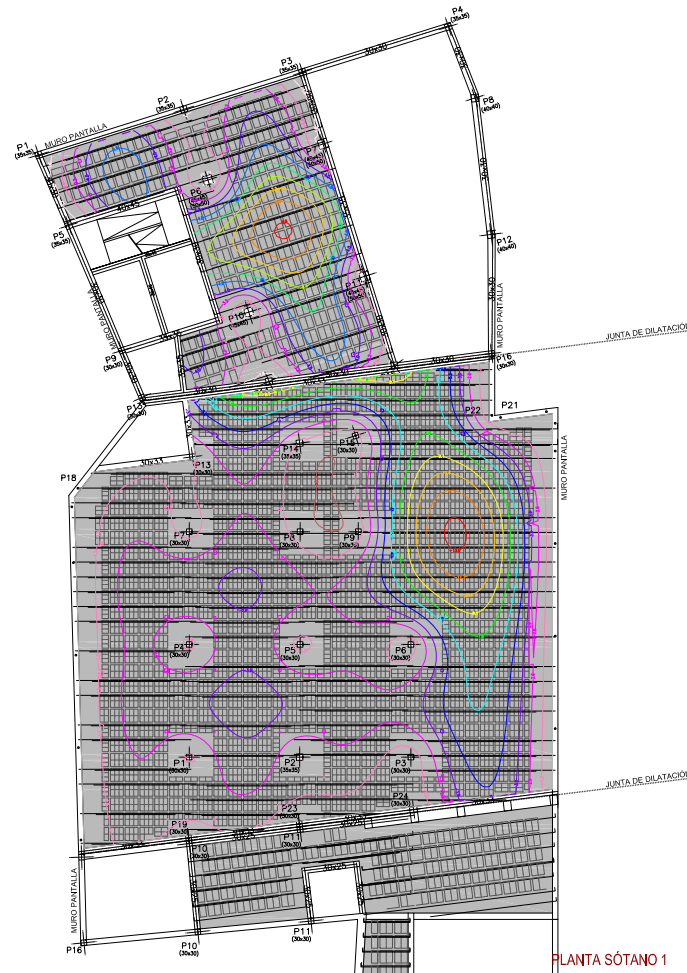


PLANTA SÓTANO 1

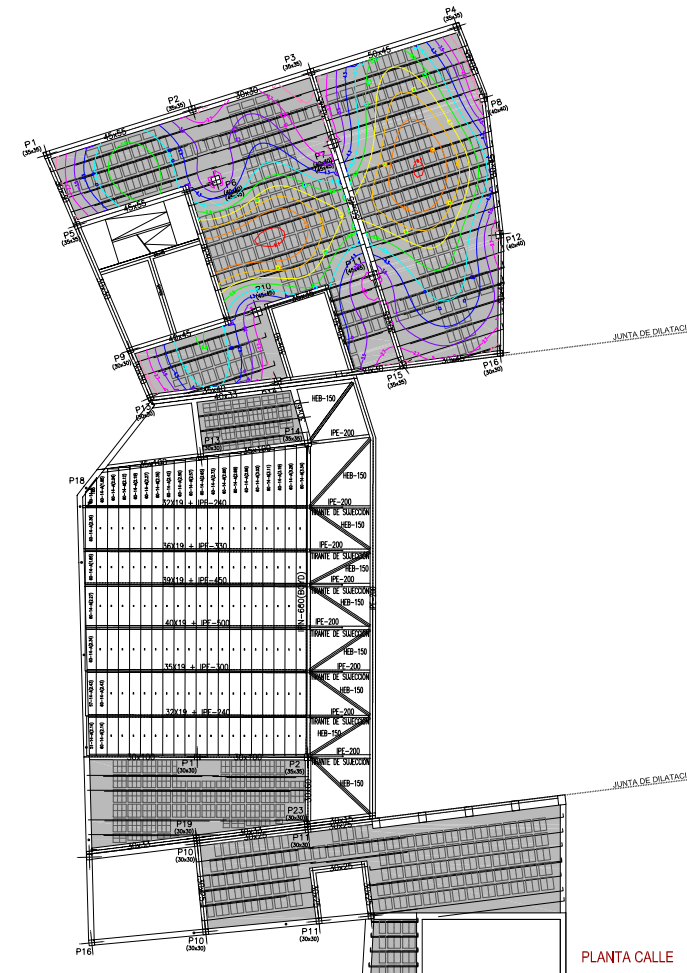


PLANTA CALLE


ESTRUCTURA EDIFICIO CONEXIÓN TEATRO-AULARIO

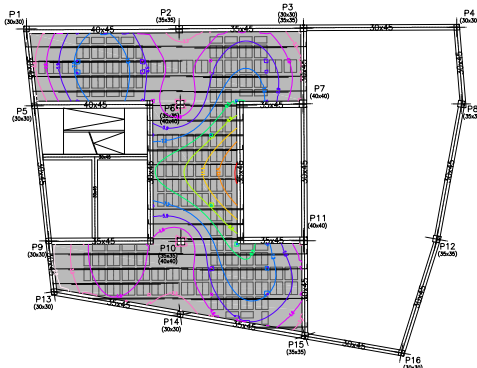


PLANTA 1

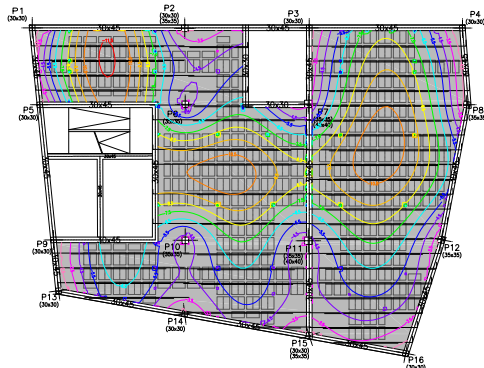


PLANTA 2

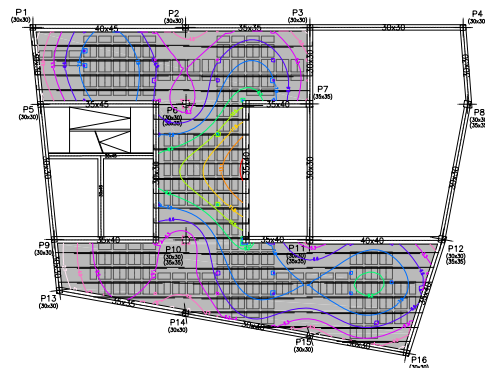


PLANTA 3

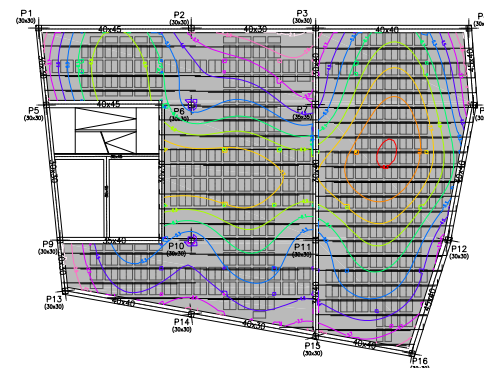


PLANTA 4

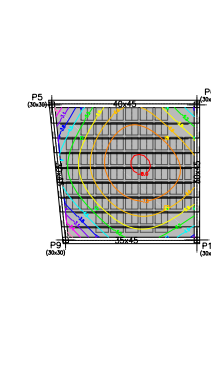

PLANTA 5

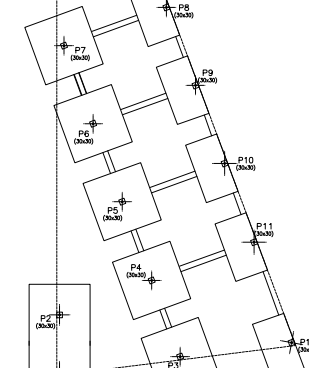


CIMENTACIÓN

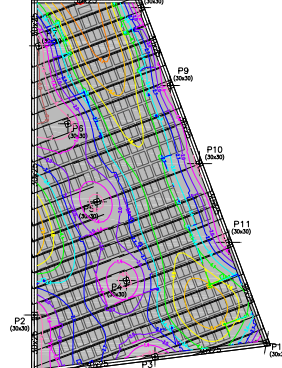


PLANTA CALLE

ESTRUCTURA EDIFICIO AULARIO


ESTRUCTURA CAFETERIA

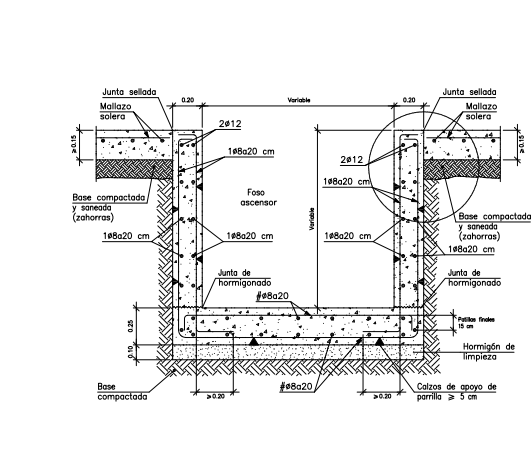


FOSO DE ASCENSOR

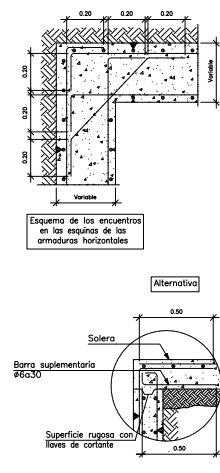


ENCUENTROS FOSO DE ASCENSOR

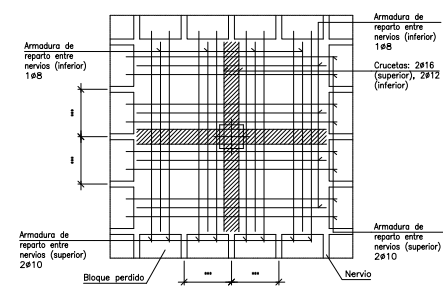


ARMADURA DE MONTAJE DE ÁBACO CENTRAL CON PILAR

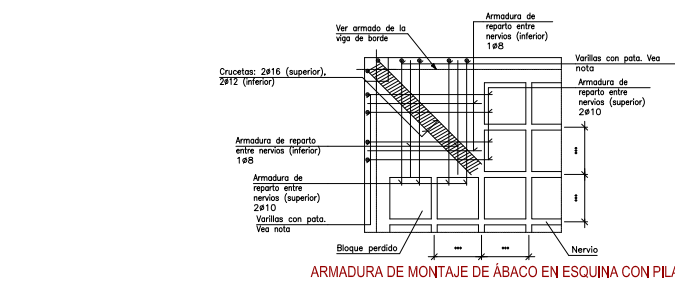


ARMADURA DE MONTAJE DE ÁBACO EN ESQUINA CON PILAR

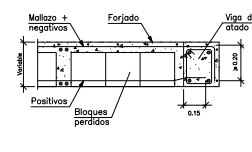


VIGA DE ATADO MÍNIMA EN BORDE DE VOLADIZO

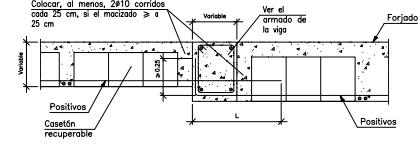

CAMBIO DE CANTO EN VANO INTERMEDIO

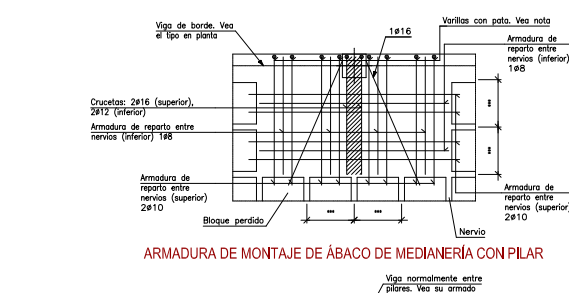

ARMADURA DE MONTAJE DE ÁBACO DE MEDIANERÍA CON PILAR

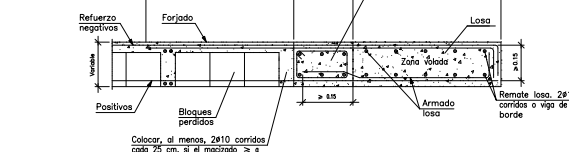

TRANSICIÓN A LOSA MACIZA DE IGUAL CANTO EN VOLADIZO

DETALLES ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON FORJADO RETICULAR DE BLOQUES PERDIDOS DE POREXPAN

